


D Bedienungsanleitung

GB Operation Instructions

AE2105 •

Clinchhöhenmessgerät Gauge for the determination of the clinch height

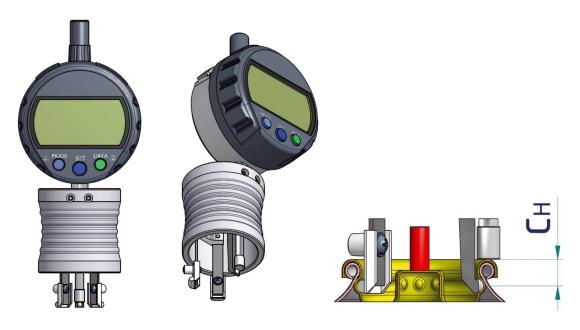

Technische Änderungen vorbehalten.

Soweit durch diese Anweisung Vorschriften im Schadensfall aus dem Produkthaftungsgesetz berührt sind, werden diese hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Subject to technical alterations.

If because of this instruction, rules in the Product Liability Act are referred to in case of damage these will herewith be explicitly excluded.

| Bitte vor jeder Messung | |
|-------------------------|--|
| beachten! | |
| 1 Ni .1.4 i D.v | |

- 1. Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- 2. Kalibrierung der Meßuhr überprüfen.

Please note the following before each measurement!

- 1. Do not use the dial indicator in high air humidity
- 2. Check the calibration of the dial indicator.

0689-82 Seite 1 11.01.2013



Allgemeine Hinweise:

Vor dem Messen mit dem Clinchhöhenmessgerät AE2105 ist die Anzeige (Maß 1.25mm) zu überprüfen.

Liegt der Messkontakt auf der Kugel auf, soll das Gerät das Maß 1,25mm anzeigen.

-Kalibrierung ohne Kalibrierring:

Der PRESET-Wert der Meßuhr wird auf den Kugelradius R=1.25mm eingestellt.

-Kalibrierung mit Kalibrierring **0641-32**:

Der PRESET-Wert wird auf das Kalibriermaß, welches auf dem Ring eingeätzt ist, eingestellt.

Generalities

Before measuring with the gauge AE2105, check the display (measure 1.25 mm). When the measuring contact is put on the ball, the gauge should indicate a value of 1,25 mm.

- Calibration without ring gauge:

Adjust the PRESET value of the dial indicator to the spherical diameter R = 1,25 mm.

- Calibration with ring gauge **0641-32**:

Adjust the PRESET value to the calibration value engraved on the ring gauge.



Kalibrierring 0641-32 / ring gauge 0641-32

0689-82 Seite 2 11.01.2013



Einstellung des PRESET-Wertes

| Bedienung / Tastenbetätigung | Symbol / Taste | Anzeige |
|---|----------------|---------------------------|
| Art der Tastaenbetätigung: – Drücken und loslassen (max. 2s) | | |
| – Drücken und gedrückt halten (min. 2s) | • • • | |
| Einschalten | ON/ OFF | |
| Aktivieren des voreingestellten | | Pmm |
| PRESET-Wertes (1.25mm) | GET. | |
| - PRESET-Wert zur Anzeige bringen | SET | mm |
| - PRESET-Wert übernehmen | SET | 1,25 |
| Neueinstellung eines PRESET-Wertes | | Pmm |
| (Beispiel: 0.00mm auf 1.25mm) – PRESET-Wert zur Anzeige bringen | SET | <u> </u> |
| Dezimalstelle anwählen | SET | |
| -SET-Taste loslassen, sobald das "+" | | |
| Symbol blinkt | SET | + |
| -Durch erneutes drücken der SET-Taste | | |
| die gewünschte Position auswählen (im | 4 057 | P mm |
| Bsp. 4 mal Drücken um auf die vierte Stelle von links zu kommen) | 4 x SET | |
| | | P mm |
| - Zahl "4" einstellen + zu - 0 1 2 9. | MODE | +000 66 |
| – nächste Dezimalstelle anwählen | MODE | |
| | SET | + |
| - Zahl "2" einstellen | MODE | |
| | | (+L L L <mark>,</mark> |
| nächste Dezimalstelle anwählen | SET | + |
| | | |
| - Zahl "5" einstellen | MODE | (+1111 1.25) |
| - PRESET-Einstellung abschließen (PRESET-Taste so oft drücken bis "P" blinkt) | SET | (+000 l.25) |
| – PRESET-Wert übernehmen | SET | |
| | | |
| mm/inch - Umschaltung (vor oder nach der PRESET-Einstellung) | mm/ inch | |

0689-82 Seite 3 11.01.2013




Setting the preset value

| Setting the preset value Action / Key | Symbol / Key | Display |
|--|--------------|--------------------------|
| Signs and symbols: - Press shortly and release. | | |
| - Press until the display changes. | • • • | |
| - Switch on. | ON/ OFF | |
| Activate the PRESET value | | |
| (1.25mm) | | |
| - Display the PRESET value | SET | |
| - Store the PRESET value | • SET | |
| Adjustment of a new PRESET value (Example: from 0.00mm to 1.25mm) | | |
| - Display the PRESET value | SET | + |
| - the SET button hold until the "+" symbol flashes | SET | + |
| - After pressing the SET button to select the desired position (in this example, press 4 times to get to the fourth digit from the left) | 4 x SET | + |
| - Adjust the digit "4" | MODE | |
| 1 1 2 2 2 0 | MODE | |
| $+ \text{ to} - 0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 9.$ | | P mm |
| - Select next decimal | SET | <u> </u> |
| - Adjust the digit "2" | MODE | + |
| - Select next decimal | SET | + |
| - Adjust the digit "5" | MODE | + |
| -Finish adjustment of the PRESET- value. (Release the PRESET-key as | SET | (+000 l.2 ⁵) |
| soon as "P" flashes.) - Store the PRESET value | SET | |
| mm/inch - conversion (before or after PRESET adjustment) | mm/ inch | |

0689-82 Seite 4 11.01.2013



Messvorgang / Measurement

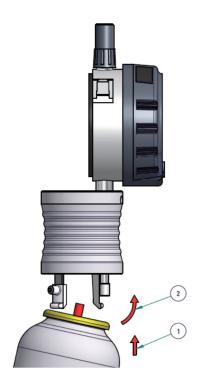

Einsetzen des Gerätes Installation of gauge



Measurement Clinch height CH

Clinchhöhe CH


<u>ٿ</u>

Messen

0689-82 Seite 5 11.01.2013



Ersatzteile / Spare parts

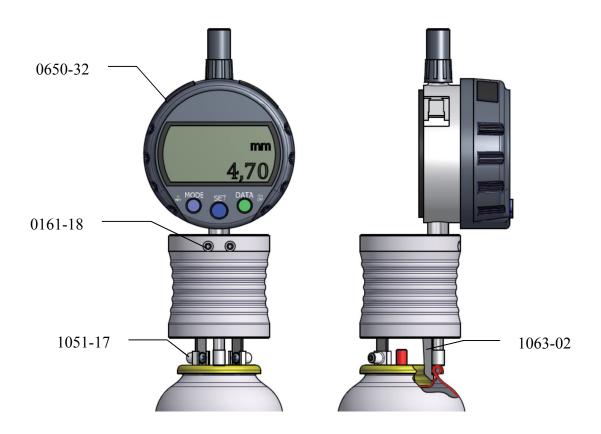


| 0650-32 | Meßuhr | dial gauge |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1063-02 | Tastarm mit Kugel | caliper arm with ball |
| 1051-17 | Klotz | stand |
| 0161-18 | Gewindestift M3x5 | set screw M3x5 |

0689-82 Seite 6 11.01.2013



Notizen / notes

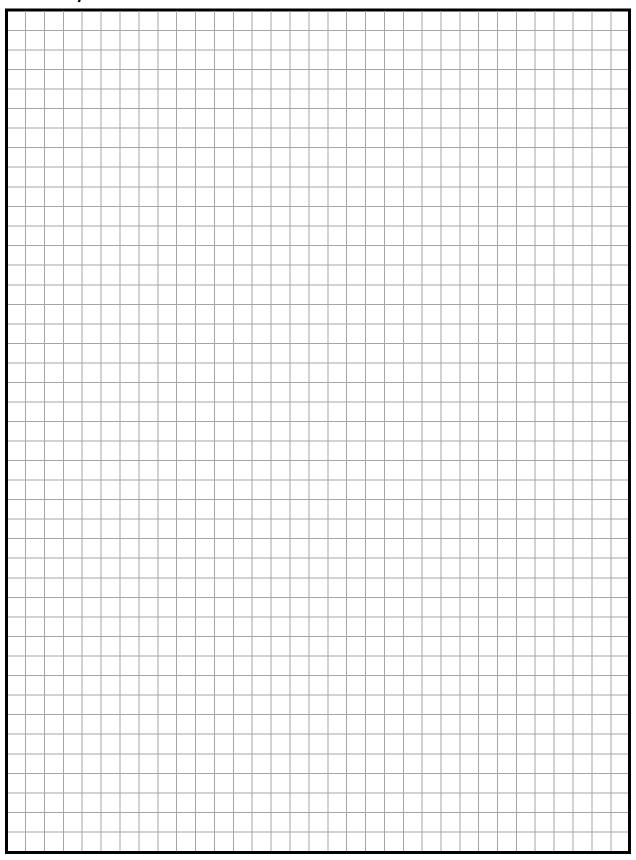

0689-82 Seite 7 11.01.2013



Kroeplin GmbH Gartenstraße 50 D- 36381 Schlüchtern Germany

+ 49 (0) 66 61 - 86-0 Fax: + 49 (0) 66 61 - 86 39

> http://www.kroeplin.com sales@kroeplin.com

0689-82 Seite 8 11.01.2013